
## 第 4 篇 三相感應電動機

班級: 學號: 姓名:

## 第 1 章 三相感應電動機原理及構造

## 1.原理:

- (1) 運轉原理:阿拉哥圓盤定理:
  - ①若磁鐵逆時鐘方向旋轉,則相對於鋁盤順時鐘方向旋轉,由發電機定則可知將產生 電流由鋁盤邊緣流向中心。
  - ②當電流由鋁盤邊緣流向中心處,由電動機定則可知,鋁盤將會跟著順時鐘方向旋轉。
  - ③實際電動機以定子繞阳產旋轉磁場,而以轉子代替圓盤。
  - ④轉子方向必與旋轉磁場方向相同, 且轉速永遠低於旋轉磁場轉速。

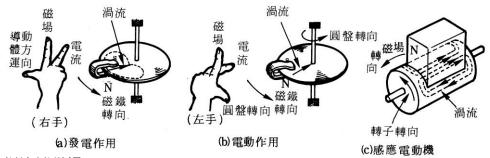


- (2) 三相旋轉磁場:
  - ①產生條件:三相繞組分別相角差 120°, 而加入三相繞組之電流亦應分別相差 120°電機角。
  - ②產生結果: I、任意方向旋轉磁場之磁場強度皆相同,綜合磁動勢為每相磁動勢之 $\frac{3}{2}$  倍。
    - II、旋轉磁場以同步轉速  $Ns = \frac{120f}{P}$  旋轉。
    - Ⅲ、任意對調二條電源線,旋轉磁場即反轉。
- (3) 同步轉速及轉差率:
  - ①旋轉磁場之轉速與所加定子繞組電流速率相同,所以稱同步轉速 Ns, $\mathit{Ns} = \frac{120f}{P}$ 。
  - ②轉差率 S:同步轉速(Ns)與轉子轉速(Nr)之差稱為轉差。而轉差與同部轉速之 比稱為轉差率。  $S=\frac{Ns-Nr}{Ns}\times 100 \frac{0}{0}$
- 例 1:有一台 8 極、60Hz 之三相感應電動機,轉速為每分鐘 600 轉,現在將三條電源線之任意二條交換,則轉差率應為何? (A)-0.333 (B)-1.667 (C)0.333 (D)1.667。(91 四技二專)
- 例2:某部8極60Hz之三相感應電動機,滿載轉速為882rpm,則其滿載轉差率為? (A)0.09

(B)0.05 (C)0.02 (D)0.1 (88 四技二專)

a.啟動 (靜止,堵住): Nr=0, S=1

b.電動機區:0<Nr<Ns,1>S>0

c.同 步:Nr=Ns,S=0

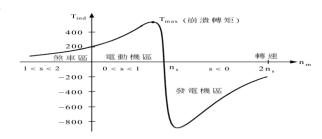

d.反同步(制動區): Nr=-Ns, S=2(轉子反轉, S>1) e.超同步(發電機區): Nr=2Ns, S=-1(Nr>Ns, S<0)

(4) 轉子頻率、旋轉磁場與感應電勢

①轉子頻率:  $f_2 = \frac{P(Ns - Nr)}{120} = \frac{P \times SNs}{120} = Sf_1$  。

②旋轉磁場: I 、定部旋轉磁場對定部繞組之速率為 Ns-0=Ns。

Ⅱ、定部旋轉磁場對轉部繞組之速率為 Ns-Nr=SNs。

Ⅲ、轉部旋轉磁場對定部繞組之速率為 Ns-0=Ns。

Ⅳ、轉部旋轉磁場對轉部繞組之速率為 Ns-Nr=SNs。

③轉子應電勢  $E_2$ :  $E_2 = 4.44 f_2 N_2 \phi = 4.44 S f_1 N_2 \phi$ ;  $E_{2T} = S E_{2S}$ 。

例 1:某部 4 極、60Hz 之三相感應電動機,其滿載轉差率為 5% ,則啟動瞬間,轉子感應電流之頻率為多少 Hz ? (A)0 (B)3 (C)57 (D)60。(88 四技二專)

例 2: 某部 4 極、60Hz 之三相感應電動機,其轉子速率為 1710 rpm,則轉子頻率為? (A)1Hz (B)2Hz (C)3Hz (D)4Hz (87 四技二專)

例 3:某部 4 極、60Hz 之三相感應電動機,其轉子速率為 1710 rpm,用示波器測量轉子 端電壓波形,如果示波器設定為每格 0.1 秒,則一週期佔 (A)2 格 (B)2.6 格 (C)3 格 (D)3.3 格 (87 保甄)

2.構造: 咸應電動機構造簡單、堅固耐用、適於恆速負載,主要由定子及轉子構成。

(1) 定子: 由機殼、鐵心、繞組、端架及軸承等組成。

①機殼:小型機採鑄鐵鑄成,大型機採鋼板熔接而成。

主要功能有二:Ⅰ、固定鐵心及支持機件;Ⅱ、幫助散熱及保護內部機件。

- ②定子鐵心:採含矽量 1~3% ,厚度 0.35~0.5mm 矽鋼片疊積而成。低壓小容量採半開口槽;高壓大容量採開口槽。
- ③定子繞組:採分佈短節距雙層繞,高壓採Y型接線;低壓Y接線與△接線皆可。
- (2) 轉子:由鐵心、導體、軸承等組成;依轉子導體可分:。
  - ① 鼠籠式轉子:採鋁或銅為轉子導體,兩端加以短路。採用斜形槽以減少因磁阻變化 而產生的噪音。
  - ② 繞線式轉子: 繞製與定子極數相同之轉子導體。通常採採波繞以使各相平衡。可透過滑環外接電阻,以限制啟動電流、增大啟動轉距。

## 歷屆試題:

- 101年: 有一部三相感應電動機,其銘牌標示摘錄如下: 0.25 HP、450VAC、60Hz、6P, 若其滿載轉速為 1140rpm,請問其轉子頻率為何?(A)63Hz (B)60Hz (C)6Hz (D)3Hz。
- 100年:有關感應電動機轉子之感應電勢與轉差率(S)的關係,下列敘述何者錯誤? (A) S=1,轉子之感應電勢最大(B) S=0,轉子之感應電勢為零(C) 感應電動機之轉速越高,轉子之感應電勢越大(D) 感應電動機之轉速越低,轉子電流越大。
- 99年: 三相 4 極的感應電動機,接 50Hz 電源,測量出轉速為 1410rpm,則其轉差率 為多少?(A) 3 %(B) 6 %(C) 12 %(D) 22 %。
- 99年:相同容量下,若以保養容易、高效率、體積小等因素為主要考量時,則下列電動機何者最適宜?(A)直流分激電動機(B)直流串激電動機(C)直流無刷電動機(D) 感應電動機。
- 98年:關於三相感應電動機之定子與轉子分別所產生之旋轉磁場,下列敘述何者正確?(A)兩者不同步,會隨負載而變 (B)兩者不同步,會隨電源頻率而變 (C)兩者同步 (D)兩者不同步,會隨起動方式而變。
- 96年:關於感應電動機之構造,下列敘述何者正確?(A)定子與轉子鐵心採用矽鋼片 疊積而成,主要是為減少磁滯損(B)雙鼠籠式轉子設計主要目的為提高起動電 流,降低起動轉矩(C)為抵消電樞反應,故採用較小氣隙長度設計(D)轉子鐵 心採用斜槽設計可減低旋轉時之噪音。
- 95 年: 三相六極感應電動機,電源電壓為 220V,頻率為 50Hz,若在額定負載下,滑差率 (轉差率)為 5%,則電動機滿載時轉軸轉速為何?(A) 950 rpm (B) 1000 rpm (C) 1050 rpm (D) 1200 rpm。