

一、南港高工 110 學年-學生班級及學生人數

1.班級數：技高 55 班+綜高 3 班+特教 3 班+實用技能 3 班+體育班 3 班=67 班

2.學生數：約 2103 人



圖 1. 學校校舍分布平面圖



圖 2. 新建校舍基地位置圖(興建範圍：6420 m²)



圖 3. 新建校舍-教室區完工後校舍拆除與保留位置圖

二、校舍氯離子檢測及近年修建工程規劃



綜合大樓、特別教室及活動中心校舍氯離子檢測資料

依據經濟部標準檢驗局於104年1月13日經授標字第1042005001號函修訂CNS3090 A2042(預拌混凝土)之**混凝土中水溶性氯離子含量不得超過0.15kg/m³**，以下數值及相關資料節錄於各棟耐震詳細評估：

綜合大樓				特別教室東側				特別教室西側				活動中心				
樓層	試體編號	氯離子含量(kg/m³)	平均氯離子含量(kg/m³)	樓層	試體編號	氯離子含量(kg/m³)	平均氯離子含量(kg/m³)	樓層	試體編號	氯離子含量(kg/m³)	平均氯離子含量(kg/m³)	樓層	試體編號	氯離子含量(kg/m³)	平均氯離子含量(kg/m³)	
1F	1FL-1	0.2792	0.2792	1F	1FL-1	1.1509	1.1331	1F	1FL-1	0.2517	0.2517	1F	1FL-1	1.71	1.3677	
	1FL-2				1FL-2	1.0357			1FL-2				1FL-2	1.776		
	1FL-3				1FL-3	1.2128			1FL-3				1FL-3	0.617		
	1FL-4				1FL-4				2FL-1	1.2657			2FL-1	2.266		
2F	2FL-1	0.4089	0.4813	2F	2FL-1	0.1949	0.1949	2F	2FL-2	1.1957	1.1467	2F	2FL-2	2.107	1.805	
	2FL-2	0.4782			2FL-2				2FL-3	0.9786			2FL-3	1.042		
	2FL-3				2FL-3				3FL-1	1.5213			3FL-1	2.357		
	2FL-4	0.5568			2FL-4				3FL-2	1.8378	1.6694		3FL-2	1.798	1.8953	
3F	3FL-1		1.1043	3F	3FL-1	1.2498	1.1023		3FL-3	1.6492	3F	3FL-3	1.531			
	3FL-2	0.9138			3FL-2				4FL-1	1.2872		4FL-1	1.91			
	3FL-3	1.2720			3FL-3	1.0284	4F	4FL-2	1.0348	1.198		4FL-2	2.946	2.8593		
	3FL-4	1.1271			3FL-4	1.0286		4FL-3	1.2720			4FL-3	3.722			
4F	4FL-1	1.4109	1.3174	4F	4FL-1			0.3628	RF	RFL-1	1.2431	1.1911	5F		5FL-1	1.265
	4FL-2	1.2167			4FL-2	0.2607	RFL-2			1.0412	5FL-2			2.249	1.545	
	4FL-3	1.3245			4FL-3	0.4107	RFL-3			1.2890	5FL-3			1.121		
	4FL-4				4FL-4	0.4169					RFL-1			0.847		
RF	RFL-1	1.5576	1.4541	RF	RFL-1		1.2206				RF	RFL-2	2.116	1.0453		
	RFL-2				RFL-2	1.0696									RFL-3	0.173
	RFL-3	1.5182			RFL-3	1.5754										
	RFL-4	1.2864			RFL-4	1.0167										


表一、近年修建工程規劃

校舍名稱	興建年代	有無使照	目前使用情形	維護情形及補充說明							
				第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次
建教大樓(73年)	73年	有	綜高分科班2間 行政辦公室8間	92年滲水改善工程	1080315C003 7 建教大樓屋頂防水隔熱工程暨教室區部分油漆	112年(110年校舍地震損害修復工程)-外牆及窗框					
特別教室(70年)	70年	有	普通班18間 專科教室6間	95D-3 九十五年度全校鋁門窗改善及漏水整修工程	102D02 學生宿舍暨特別教室東側及西側結構修復補強工程	106D03-1 106年度特別教室大樓廁所整修工程(男廁)	107年水泥塊掉落修復工程	108D03 特別教室東西側樓板修復工程	109D03 特別教室大樓女廁整修工程	112年(110年校舍地震損害修復工程)-部分樓板	
綜合大樓(70年)	70年	有	普通班21間 專科教室3間 行政辦公室2間	95D-3 九十五年度全校鋁門窗改善及漏水整修工程	100D02 變電站高低壓配電盤(電機、行政、教室)改善工程	104D02 綜合大樓結構修復補強工程、綜合大樓外牆及斜屋頂防水隔熱整修工程					
活動中心(75年)	75年	有	大禮堂(室內球場) 社團辦公室 行政辦公室3間	95D-3 九十五年度全校鋁門窗改善及漏水整修工程	96D-1 九十六年度變電站高低壓配電盤等設備改善工程	99D02 活動中心三樓PU球場新建及舞台木地板更新新建工程	100D01 學生活動中心集會場所修建工程	105D04 活動中心結構修復補強工程、活動中心外牆整修工程	105G09 活動中心空調設施改善工程	110年度臺北市立南港高中、玉成國小、成德國小、修德國小及南港高工聯合發包校舍屋頂防水統包工程	112年(110年校舍地震損害修復工程)-外牆

三、校舍新建工程規劃

本校新建工程規畫：分3期，採**先建後拆**方式，無學生安置問題

新建校舍規劃-新建校舍可行性評估及規劃-已完成

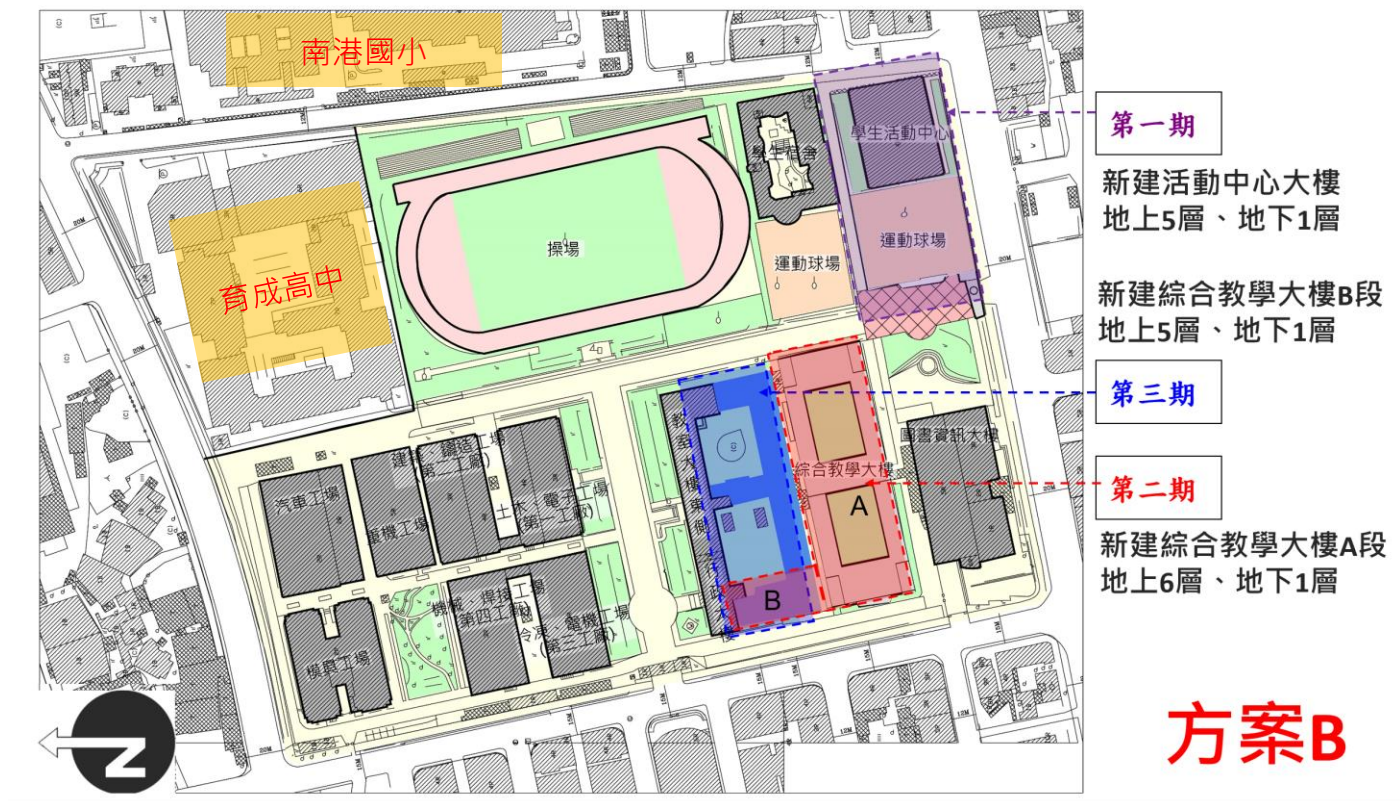

方案B：

第一期：新建活動中心大樓

校舍規模：地上5層 (18m高度)，地下1層(含筏基為5m深度)。筏基深度為2m。

校舍構造：鋼筋混凝土

地下層樓地板面積：3,530m²

地上層樓地板面積：6,495m²

工程經費整體預估為444,623,275元整

第二期：新建綜合教學大樓A段

第三期：新建綜合教學大樓B段

校舍規模：地上6層 (18m高度)，地下1層(含筏基為5m深度)。筏基深度為2m。

校舍構造：鋼筋混凝土

地下層樓地板面積：5,346m²

地上層樓地板面積：19,885m²

工程經費整體預估為966,222,782元整

總工程經費整體預估為1,410,846,057元整。

四、校舍新建工程 E O D 規劃

111 年 1 月 14 日，北市港工總字第 1116000554 號，『復北市南民字第 1116010289 號函，「111 年度市長與里長市政座談會」會前會紀錄』案件答復、查證表。

針對新建校舍綜合規劃，綜整學校全體師生及家長殷切期盼與建議，回復如下：

(一) 校方配合政策執行，不排斥任何 E O D 或參建計畫之機會，與繁榮地方建設先進共榮規劃可

能性，惟規劃討論先決條件須先兼顧：

1. 教育場域完整性規劃方案。
2. 學生受教環境安全與衛生規劃方案。
3. 學校安全維護與管理可行性與動線規劃。
4. 周遭社區環境及交通衝擊規劃。
5. 鄰近學制學校學區學童安全性規劃。
6. 共榮便利先進規劃。
7. 與東區門戶計畫廊道連結性規劃。

(二) 校方「新建綜合教學大樓工程-綜合規劃計畫案」，預定申請 112 年辦理，建議屆時廣邀集相

關局處及社區區公所代表，就 E O D 或參建計畫進行討論，廣泛討論形成共識後，納入綜合規劃案討論與評估。

(三) 校方親師生皆非常熱衷投入新建校舍規劃議題討論，新建校舍攸關未來 50 年校舍營運與管

理，任何先進建議與社區分享共榮發展擘劃，皆為眾所樂見，建議於校方申請『綜合規劃計畫案』時，一併廣泛討論並形成共識，再行於「新建綜合教學大樓工程-綜合規劃計畫案」入案討論與評估後，納入設計規劃計畫中執行。

附錄：全國 6 都-公私立技術型高中學校-校地面積排序

表二、全國 6 都-公私立技術型高中學校-校地面積排序

學校名稱	高中職創立時間(創校時間)	學校地址	校地(公頃)	6都	6都排名	全國排名
國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校	1937年	臺中市東區台中路283號(含農場)	109.1342	臺中市	1	2
國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校	1945年（1938年）	桃園市桃園區成功路二段144號	25.1588	桃園市	2	4
國立臺南高級工業職業學校	1946年（1941年）	臺南市永康區中山南路193號	21.1566	臺南市	3	5
臺中市立大甲工業高級中等學校	1968年（1937年）	臺中市大甲區開元路71號	19.0299	臺中市	4	8
國立曾文高級農工職業學校	1952年（1945年）	臺南市麻豆區南勢里1號	13.321	臺南市	5	10
國立岡山高級農工職業學校	1951年（1936年）	高雄市岡山區岡山路533號	13.12937	高雄市	6	11
新北市立淡水高級商工職業學校	1985年	新北市淡水區商工路307號	12.4861	新北市	7	13
臺中市私立光華高級工業職業學校	1952年（1951年）	臺中市太平區東平路18號	12.1419	臺中市	8	15
臺中市立臺中工業高級中等學校	1938年	臺中市南區高工路191號	11.6298	臺中市	9	19
國立旗山高級農工職業學校	1955年（1928年）	高雄市旗山區旗甲路一段195號	11.5732	高雄市	10	21
國立北門高級農工職業學校	1968年（1936年）	臺南市佳里區六安里117號	11.2984	臺南市	11	23
高雄市私立中山高級工商職業學校	1974年（1957年）	高雄市大寮區正氣路79號	10.9407	高雄市	12	24
臺中市私立慈明高級中學	1972年	臺中市太平區光德路388號	10.3518	臺中市	13	26
高雄市立高雄高級工業職業學校	1945年（1942年）	高雄市三民區建工路419號	10.0548	高雄市	14	27
臺北市立南港高級工業職業學校	1978年	臺北市南港區興中路29號	9.5506	臺北市	15	31
臺中市立東勢工業高級中等學校	1956年（1946年）	臺中市東勢區東關路646號	9.5144	臺中市	16	32
新北市立三重高級商工職業學校	1971年	新北市三重區中正北路163號	8.6433	新北市	17	35
新北市立新北高級工業職業學校	1980年	新北市土城區學府路一段241號	8.0961	新北市	18	39
國立新化高級工業職業學校	1960年（1926年）	臺南市新化區信義路54號	7.7157	臺南市	19	42
臺北市立松山高級農工職業學校	1955年（1949年）	臺北市信義區忠孝東路五段236巷	7.0751	臺北市	20	44
國立曾文高級家事商業職業學校	1963年（1938年）	臺南市麻豆區和平路9號	7.014	臺南市	21	45
國立鳳山高級商工職業學校	1965年（1956年）	高雄市鳳山區文衡路51號	6.9971	高雄市	22	46
高雄市私立華德高級工業家事職業學校	1969年	高雄市茄萣區濱海路四段66號	6.4609	高雄市	23	50
國立臺南高級海事水產職業學校	1948年（1946年）	臺南市安平區世平路1號	6.3174	臺南市	24	51
國立白河高級商工職業學校	1962年（1930年）	臺南市白河區新興路528號	6.1471	臺南市	25	54